



Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Mickiewicza 15, budynek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, elewacja frontowa południowo-zachodnia. Taras III kondygnacji w osi południowej elewacji.

Opis: tynkowana balustrada elewacji wraz ze słupkami narożnymi pokryta zabrudzeniami i zanieczyszczeniami pochodzenia atmosferycznego; warstwa tynku silnie spękana i prawdopodobnie odspojona od podłoża [„głucha”]; w miejscach spękań smoliste zacieki; metalowa balustrada w stanie dobrym.



Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Mickiewicza 15, budynek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, elewacja frontowa południowo-zachodnia. Taras umiejscowiono nad wykuszem I i II kondygnacji – widok od strony południowej.

Opis: tynkowana balustrada elewacji wraz ze słupkami narożnymi pokryta zabrudzeniami i zanieczyszczeniami pochodzenia atmosferycznego; warstwa tynku silnie spękana i prawdopodobnie odspojona od podłoża [„głucha”]; w miejscach spękań smoliste zacieki; metalowa balustrada w stanie dobrym; widoczny system odprowadzania wód opadowych z podłączeniem do odbioru wody z posadzki tarasu.



Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Mickiewicza 15, budynek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, elewacja frontowa południowo-zachodnia. Taras umiejscowiono nad wykuszem I i II kondygnacji – widok od strony południowej.

Opis: tynkowana balustrada elewacji wraz ze słupkami narożnymi pokryta zabrudzeniami i zanieczyszczeniami pochodzenia atmosferycznego; warstwa tynku silnie spękana i prawdopodobnie odspojona od podłoża „głucha”; w miejscach spękań smoliste zacieki; metalowa balustrada w stanie dobrym; widoczny system odprowadzania wód opadowych z podłączeniem do odbioru wody z posadzki tarasu.



Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Mickiewicza 15, budynek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, elewacja frontowa południowo-zachodnia. Balustrada i posadzka tarasu.

Opis: na płycie tarasu umieszczono liczne jednostki techniczne - agregaty zewnętrzne klimatyzacji typu Split oraz towarzyszące im kable zasilające i rury do odprowadzania skroplin; posadzkę tarasu wyłożono wtórnie płytkami gresowymi, których układ i powierzchnia nie zapewnia swobodnego odpływu wód opadowych do systemu odprowadzania wody po stronie południowej tarasu; na elementach tynkowanej balustrady widoczne są liczne i głębokie spękania pozwalające na dogłębne penetrowanie wody w strukturę muru.



Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Mickiewicza 15, budynek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, elewacja frontowa południowo-zachodnia. Balustrada i posadzka tarasu.

Opis: na płycie tarasu umieszczono liczne jednostki techniczne - agregaty zewnętrzne klimatyzacji typu Split oraz towarzyszące im kable zasilające i rury do odprowadzania skroplin; posadzkę tarasu wyłożono wtórnie płytkami gresowymi, których układ i powierzchnia nie zapewnia swobodnego odpływu wód opadowych do systemu odprowadzania wody po stronie południowej tarasu; na elementach tynkowanej balustrady widoczne są liczne i głębokie spękania pozwalające na dogłębne penetrowanie wody w strukturę muru; na tynkowanej części balustrady widoczne są rdzawe zacieki – skutek korozji metalowej balustrady.




Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Mickiewicza 15, budynek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, elewacja frontowa południowo-zachodnia. Posadzka tarasu przy wejściu do pomieszczenia wewnętrznego.

Opis: pod agregatem zewnętrznym gromadzą się liście i inny luźny materiał (kurz i zapylenie); ślady zawilgocenia i zasolenia na posadzce tarasu, tuż przy wejściu do pomieszczenia, sugerują że w miejscu tym akumuluje się woda opadowa, co jest efektem źle ukształtowanego poziomu płyty tarasu; zalegająca i napierająca woda na styku z elewacją tarasu tworzy przesiąki w miejscu połączenia płyty konstrukcyjnej z murami obwodowymi willi, co powoduje ostatecznie zalewanie pomieszczenia II kondygnacji [gabinet dyrektora].




Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Mickiewicza 15, budynek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, elewacja frontowa południowo-zachodnia. Balustrada od strony południowo-wschodniej.

Opis: płyta tarasu w miejscu połączenia z systemem odprowadzania wód opadowych, który obecnie jest blokowany licznymi instalacjami agregatów klimatyzacji; tynkowana balustrada tarasu z widocznymi licznymi i głębokimi spękaniami warstwy tynkarskiej.

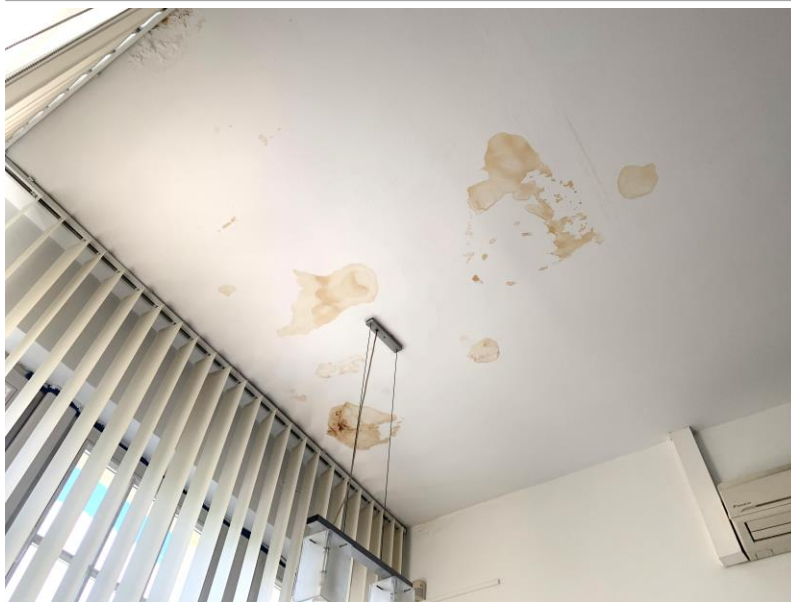

Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Mickiewicza 15, budynek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, pomieszczenie III kondygnacji – gabinet dyrektora.

Opis: w wyniku systematycznych przesiąków, pochodzących z płyty tarasu, nastąpiło zalanie dużych obszarów powierzchni sufitu i części ścian.

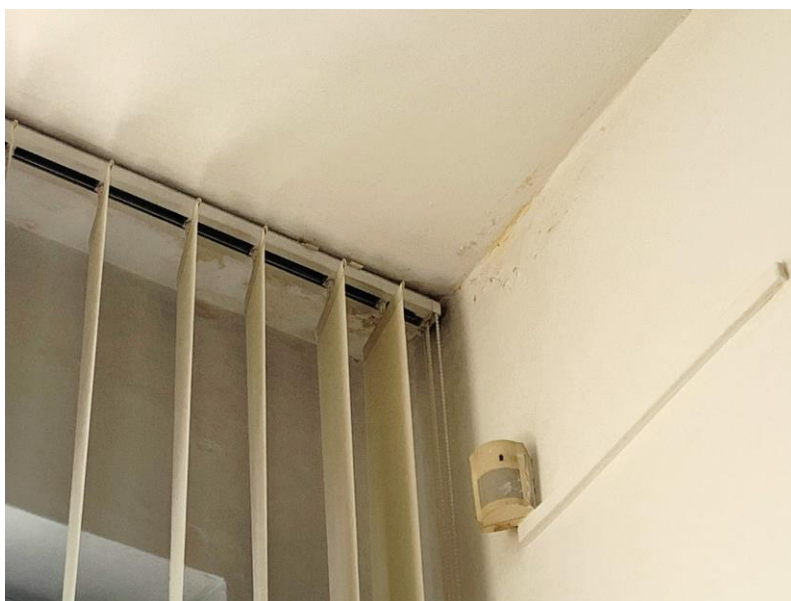

Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Mickiewicza 15, budynek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, pomieszczenie III kondygnacji – gabinet dyrektora.

Opis: w wyniku systematycznych przesiązków, pochodzących z płyty tarasu, nastąpiło zalanie dużych obszarów powierzchni sufitu i części ścian.



Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Mickiewicza 15, budynek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, elewacja frontowa południowo-zachodnia. Posadzka wejścia głównego do budynku.

Opis: zachowane oryginalne, secesyjne płytki wejścia do willi mogą być inspiracją do odtworzenia w przyszłości dla stylizowanych płytek tarasu.