



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Zarząd Zlewni w Legnicy

ul. Rataja 32, 59-220 Legnica

Zadanie	UDROŻNIENIE I REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ KORYTA PIESZYCKIEGO POTOKU W MIEJSCOWOŚCI KAMIONKI	NR EGZ. 3
Tytuł opracowania	MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH niewymagających wydania decyzji pozwolenie na budowę	STADIUM PT
Lokalizacja	m. Kamionki; gm. Pieszce; pow. Dzierżoniów; obręb geodezyjny Kamionki dz. nr 139/3	
Oświadczenie	Niniejsze materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej	
Opracował	Imię i nazwisko, uprawnienia <i>mgr inż. Aleksander Skibiński specjalista budownictwa wodnego malioracyjnego i ujęć wód i wód ust. z 45 ust. 1, § 7, § 6 ust. 1 i 3 i 3 ust. 1 pkt. 5 Nr 469/Lw</i>	Podpis



Data i miejsce
opracowania

Legnica, sierpień 2019

Spis treści:

1. Cel i zakres opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Charakterystyka cieku Pieszycki Potok
4. Lokalizacja planowanych robót
5. Stan istniejący
6. Stan projektowany

Załączniki:

1. Rys. nr 1 – mapa poglądowa skala 1: 25 000
2. Rys. nr 2 – zagospodarowanie terenu skala 1:500
3. Rys. nr 3 – przekrój normalny skala 1:30
4. Dokumentacja fotograficzna
5. Uzgodnienia

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna na wykonanie udrożnienia i remontu zabudowy regulacyjnej Pieszyckiego Potoku we wsi Kamionki gm. Pieszycy. Zakres opracowania obejmuje niezbędne informacje do dokonania zgłoszenia planowanych robót remontowych do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

2. Podstawa opracowania

Podstawą niniejszego opracowania jest:

1. Regulamin organizacyjny Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* [Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.]
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* [Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.]
4. Studium ochrony przed powodzią rzeki Bystrzycy [IMGW W-w, 2005 r.]
5. Wizja lokalna w terenie z dnia 22.03.2018 r.
6. Dokumentacja fotograficzna z dnia 22.03.2018 r.
7. Uzgodnienia z zainteresowanymi właścicielami nieruchomości objętych planowanym remontem

3. Charakterystyka potoku Rogozina

Źródła Pieszyckiego Potoku znajdują się na wschodnim stoku masywu Wielkiej Sowy, na wysokości ok. 927,5 m n.p.m. Pieszycki Potok jest ciekim IV rzędu i uchodzi jako lewobrzeżny dopływ do rzeki Piławy w km 27+878, w Dzierżoniowie. W km 8+940 - 11+300 Pieszycki Potok płynie wzdłuż drogi asfaltowej wśród gęstej zabudowy wsi Kamionki. Koryto jest uregulowane i ujęte w mury oporowe i kamienne opaski brzegowe. Średni spadek doliny wynosi aż ok. 5%. Podstawowe parametry cieków:

- długość całkowita – 13,96 km,
- powierzchnia zlewni w przekroju ujściowym – 25,73 km²,
- zalesienie zlewni – 57%.
- szerokość koryta w dnie 1,0 – 2,0 m,
- głębokość koryta 1,0 – 1,8 m,

Zlewnia cieków Pieszycki Potok jest niekontrolowana pod względem hydrologicznym.

W administracyjnym układzie kraju ciek znajduje się w województwie dolnośląskim, powiat dzierżoniowski, gmina Pieszycy.

Administratorem cieków Pieszycki Potok jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni Legnica.

4. Lokalizacja planowanych robót

Planowane roboty remontowe zlokalizowane są w km 10+650 – 10+775 biegu cieku Pieszycki Potok w miejscowości Kamionki, na działce nr 139/3 stanowiącą koryto cieku Pieszycki Potok i działce nr 377 oraz w sąsiedztwie działek nr 378 i 379 obręb Kamionki, gmina Pieszyce

5. Stan istniejący


Na odcinku cieku Pieszycki Potok w km 10+698 – 10+765 zlokalizowana jest na lewym brzegu uszkodzona opaska brzegowa w formie muru kamiennego z otoczków „układanych na sucho”. Stan techniczny umocnienia przy znacznym spadku podłużnym dna koryta potoku powoduje występowanie zjawiska erozji brzegowej i tworzenie się wyry brzegowych zagrażających zabudowanym nieruchomościom zlokalizowanym na lewym brzegu na działkach nr 377, 378, 379. Na odcinku powyżej km 10+765 oraz poniżej km 10+673 istnieją kamienne mury oporowe wykonane po powodzi 1997 roku.

6. Stan projektowany

W celu ustabilizowania zjawisk erozyjnych i zabezpieczenia nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie koryta cieku planuje się wykonanie prac remontowych obejmujących m.in.:

- wykonanie udrożnienia koryta w km 10+650 – 10+698 i 10+765 – 10+775 polegające na uporządkowaniu i częściowym usunięciu zalegających w dnie otoczków i naniesionego rumoszu,
- ręczną rozbiórkę pozostałości kamiennej opaski brzegowej w formie muru z otoczków „układanych na sucho” na lewym brzegu potoku w km 10+698 – 10+765,
- wykonanie wykopów pod fundament betonowy (warstwy wyrównawczej) nowej opaski kamiennej do głębokości wychodni skalnej w km 10+698 – 10+765,
- wykonanie betonowej ławy fundamentowej (warstwy wyrównawczej) pod konstrukcje brzegowej opaski kamiennej w formie muru w km 10+698 – 10+765,
- odtworzenie konstrukcji brzegowej opaski kamiennej w formie muru w km 10+698 – 10+765,
- wykonanie przechwycenia wód przesiąkowych na lewym brzegu w km 10+760 drenażem kamiennym w otulinie z geowłókniny gr. 300,
- uporządkowanie terenu po wykonanych pracach remontowych.

mgr inż. Aleksander Górniewicz
Załącznik nr 1 do projektu
Załącznik nr 1 do projektu
Załącznik nr 1 do projektu
Załącznik nr 1 do projektu

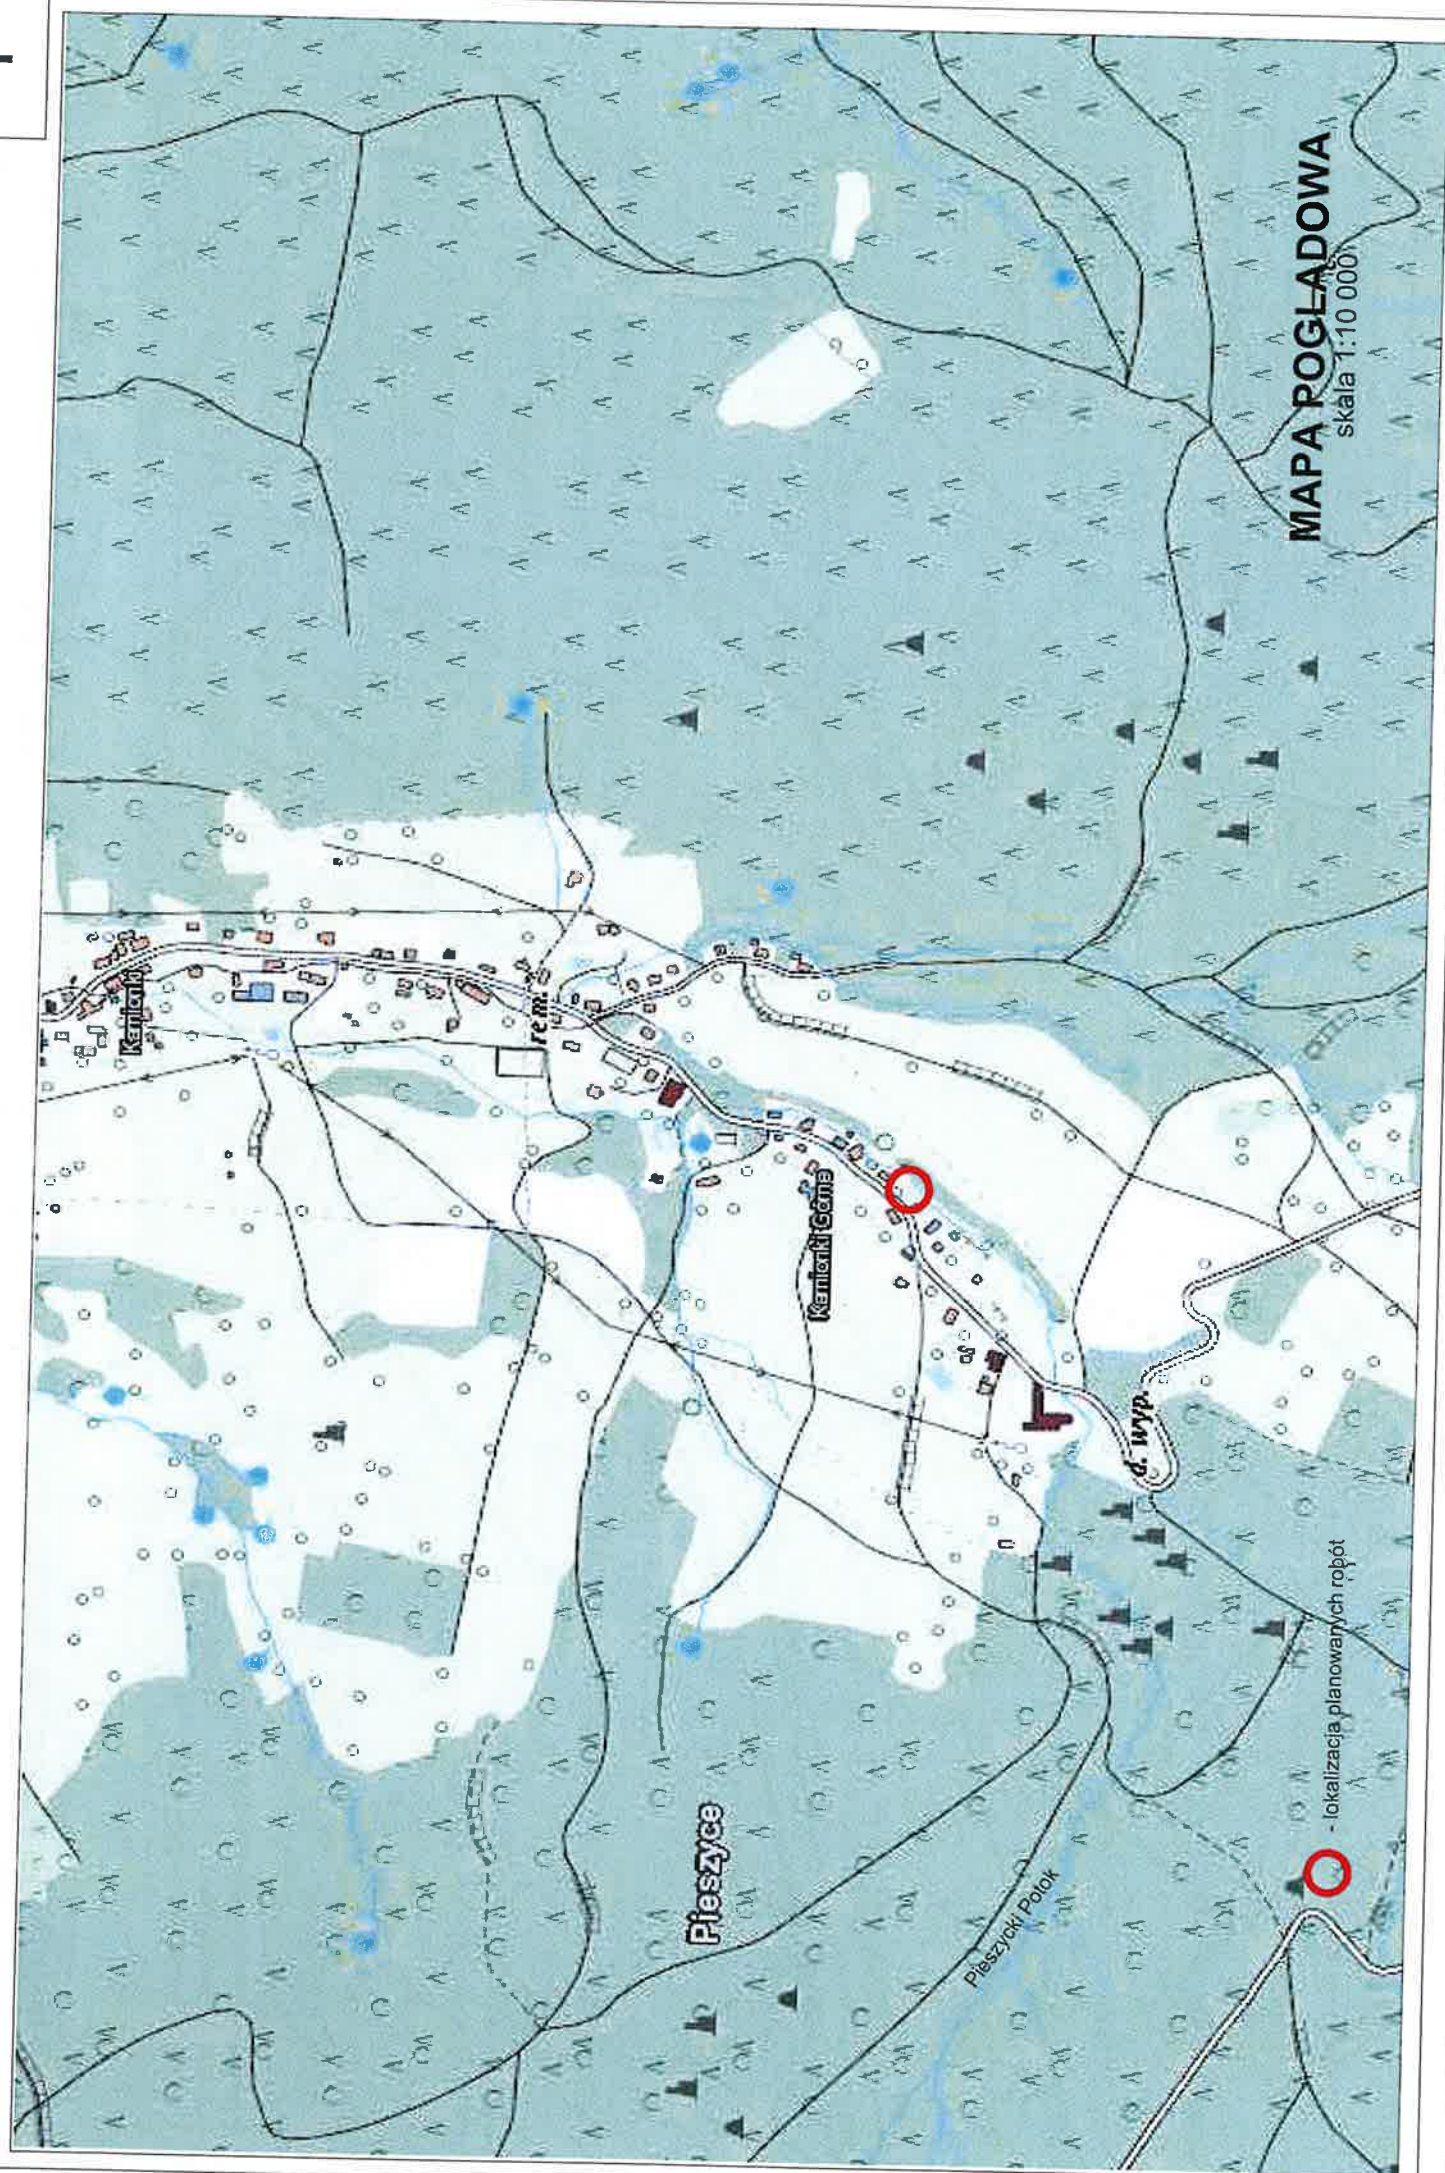


PRZEKRÓJ NORMALNY

Udrożnienie i remont zabudowy regulacyjnej Pieszyckiego Potoku w miejscowości Kamionki

skala 1:30

Pieszycki Potok km 10+650 - 10+775

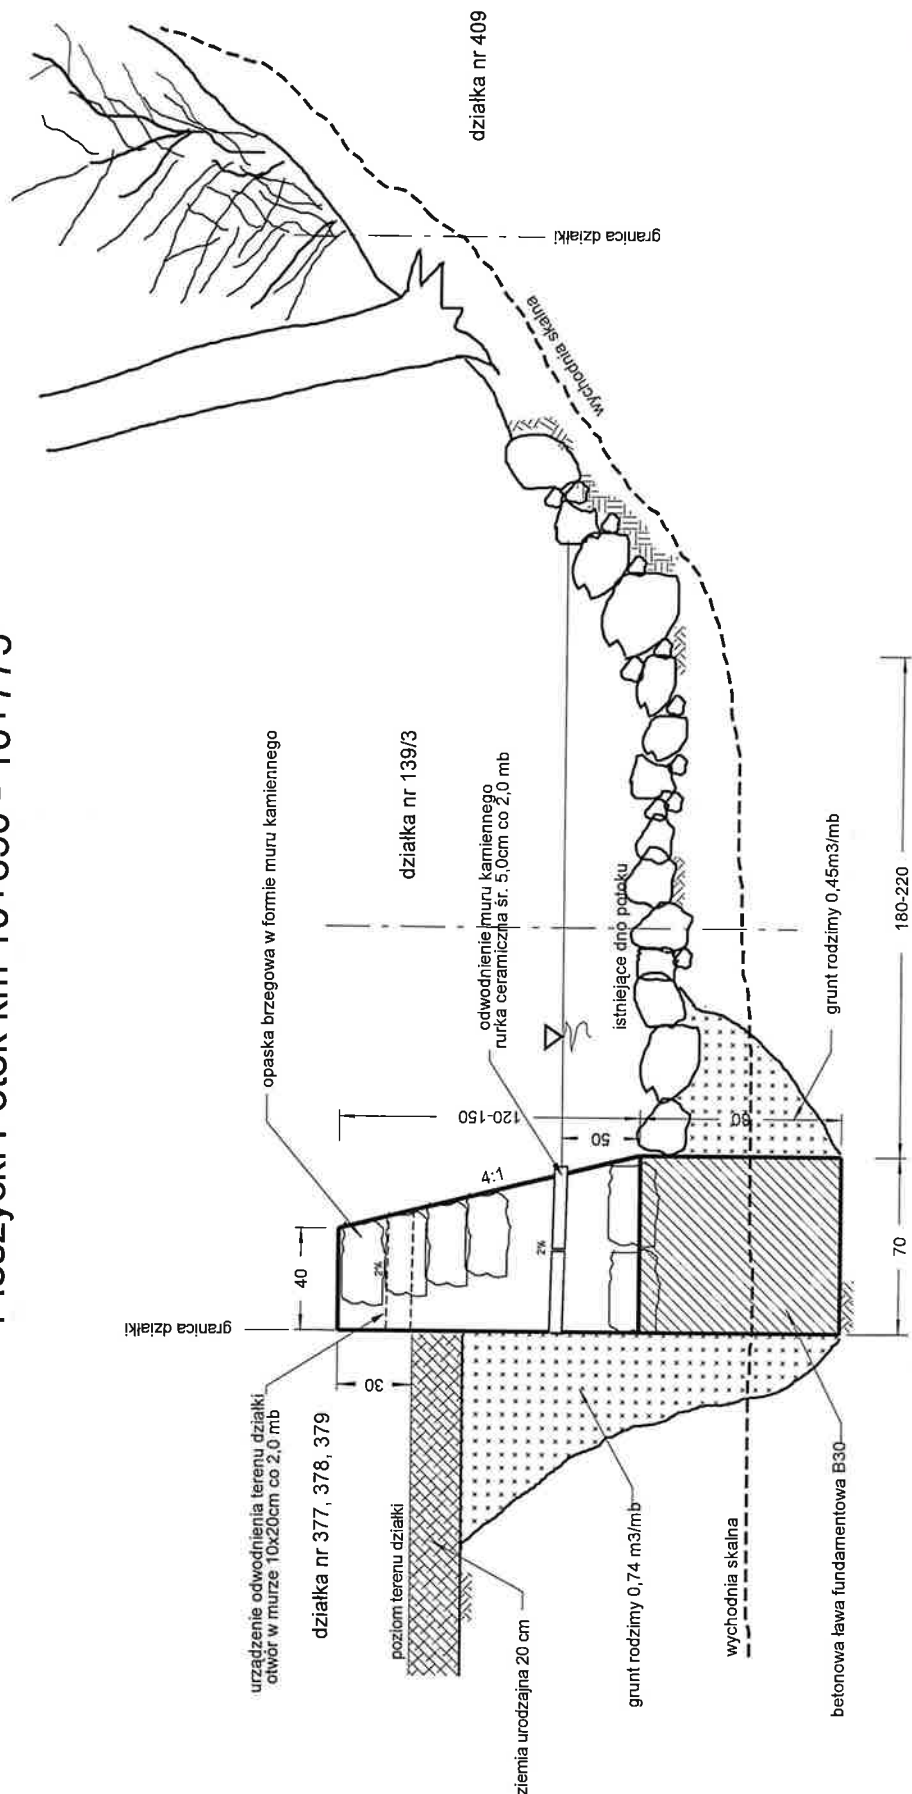

mgr inż. ALEKSANDRA GWIEZDZIK
specjalista b.ownictwa wodnego
malorocznik 1985 r. 11.03.10
upr. z 3.5 ust. 1 i 3
11.03.10

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

zadania

**Udrożnienie i remont zabudowy regulacyjnej
koryta Pieszyckiego Potoku w miejscowości Kamionki**



Foto nr 1. Widok koryta Pieszyckiego Potoku poniżej działki nr 379 (bystrze i przełom skalny)



Foto nr 2. Widok koryta Pieszyckiego Potoku na granicy działek nr 378 i 379



Foto nr 3. Widok koryta Pieszyckiego Potoku na wysokości działki nr 378 (górną wodą)



Foto nr 4. Widok koryta Pieszyckiego Potoku na granicy działek nr 377 i 378



Foto nr 5. Widok koryta Pieszyckiego Potoku na wysokości działki nr 378 (dolna woda)



Foto nr 6. Teren działki nr 378 narażony na zalanie wodami wezbraniowymi Pieszyckiego Potoku